



OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL

Brand i byggnad



Utredare Magnus Östlund	Myndighet Gästrikе Rådningstjänst	Telefon 026-179663
Medutredare -----	Myndighet/Organisation -----	Telefon -----
Olycksdatum 2015-10-30	Olycksplats Åbyvallen, Funbovägen 5, Valbo	Olyckstyp Brand i byggnad
Utredningsdatum 2015-10-30	Bilagor Insatsrapport	
Insatsrapportnummer 2015A01646	Typ av utredning(utökad eller fördjupad) Utökad olycksutredning	Granskad av Johan Melin

Allmän information

Anledning till undersökning

Att enligt lagen om skydd mot olyckor i skälig omfattning utreda brandorsak, brandförlopp och hur insatsen genomfördes vid en brand i byggnad på Funbovägen 5 i Valbo, Gävle kommun, fredagen den 30 oktober 2015 klockan 11:05.

Olycksplats

Funbovägen 5 som är en idrottsanläggning som heter Åbyvallen. Anläggningen används mest för fotbollsutövande. Anläggningen innehåller ett kansli, omklädningsrum, kafeteria, och utrymmen för vaktmästare.

Beskrivning av händelsen

En anlagd brand startar det automatiska brandlarmet som finns på anläggningen. När räddningstjänsten anländer upptäcker man att det brinner inne på kansliet. Branden kan snabbt släckas och skadorna blir lindriga.

Beskrivning av objektet

De aktuella objektet är enplansbyggnad uppförd i trä innehållande kansli, omklädningsrum, kafeteria, och utrymmen för vaktmästare.

Personskador

Inga personskador.

Egendomsskador

Kansliet fick lindriga brand och rökskador.

Miljöskador

Inga synbara miljöskador förekom.

Sammanfattning/slutsats

Utredningen visar att branden är anlagd.

Då anläggningen var obemannad så har det automatiska brandlarmet gjort att branden upptäckts i tid och skadorna blir av mindre omfattning.

Orsaksutredning

Undersökning

Undersökningen genomfördes den 30 oktober 2015. Undersökningen utfördes av brandutredare Magnus Östlund från Gästrikre Räddningstjänst.

Olycksplatsen



Bild 1. Bilden visar kanslidelen närmast, och omklädningsrum, samt kafédelen i byggnadens fortsättning.

Den aktuella kanslidelen innehåller ett kontor, ett kök och ett rum som används som förråd.

Direkta orsaker till olyckan

Branden är anlagd.

Bakomliggande orsaker till olyckan

Okänt.

Olycksförloppsutredning

Branden har anlagts genom att slå sönder ett fönster från utsidan och tända eld på papper eller gardinerna med hjälp av tändare eller tändstickor. Det primära brandstartsområdet ligger innanför fönstret (se bild 2). Brinnande papper/gardiner ramlar ned på golvet och antänder mer papper och plast som förvarats på golvet. Väggen nedanför fönstret får de kraftigaste brandskadorna (se bild 3). Värmen från branden smälter närliggande plastdelar som ligger på skrivbordet och det droppar ned på golvet.

Röken startar det automatiska brandlarmet samt inbrottslarmet.



Bild 2. Bild på kansliet, den gula pilen visar det trasiga fönstret. Röda pilen visar brandskador efter att gardinen brunnit. Röda ringen visar det primära brandstartsområdet



Bild 3. Röda pilen visar var de kraftigaste brandskadorna uppstod. Gula pilen visar rester av gardinen, papper och smält plast.

Insatsutvärdering

Insatsens händelseförlopp

Klockan 11:05 larmas station Rörberg på ett automatiskt brandlarm på adressen.

Vid framkomst klockan 11:16 så känner personalen brandlukt när de kliver ur fordonet.

När personalen går in på området för att kontrollera det automatiska brandlarmet ser de rök som kommer ut från ett trasigt fönster. En lågande brand syns genom fönstret när de går närmare. Vattenslang dras från släckbilen och fönstret slås sönder mera av personalen så att man kommer åt att släcka utifrån genom fönstret.

Branden släcks snabbt med en mindre mängd vatten.

Med hjälp av en väktare med nycklar som kommit till platsen kommer personalen in i byggnaden. Dörren in till kansliet finns det ingen nyckel som passar till så den bryts upp för att komma in och kontrollera eventuell spridning.

Med hjälp av värmekamera kontrolleras rummet och ingen spridning har skett.

Lokalen vädras ur med hjälp av räddningstjänstens fläkt.

Polisen kallas till platsen då bedömningen är att branden är anlagd.

Platsen spärras av och bevakas av polis tills polisens tekniker och räddningstjänstens brandutredare undersökt området.

Avgörande faktorer för insatsen

Att lokalerna hade automatiskt brandlarm så räddningstjänsten får ett tidigt larm.

Slutsatser för insatsen

Räddningsinsatsen bedöms gått som förväntat.

Erfarenhetsåterföring

- Att det automatiska brandlarmet har räddat byggnaden.

Referenser

Utredningen är genomförd enligt metoden platsundersökning och intervjuer. Bedömningar och analyser grundar sig på information från:

- Gästrike Räddningstjänst
- SOS Alarm
- Polisen Gävleborg
- Besök på platsen 2015-10-30
- Insatsrapport 2015A01646

Information

Gästrike Räddningstjänst avser att sprida informationen angående denna olycksutredning till:

- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
- Räddningsdirektionen Gästrike Räddningstjänst
- Gävle kommun (säkerhetsavdelningen)
- Gästrike Räddningstjänst

Magnus Östlund

Brandinspektör/Brandutredare
Gästrike Räddningstjänst