



OLYCKSUNDERSÖKNING

Nivå 2

Räddningstjänsten Öland

Handläggare
Göran Andersson
Brandmästare
goran.andersson@oland.se
0485-478 71

Datum
2016-01-05

Ärende dnr.
400-2016-00030

Händelse dnr.
400-2016-00030-1

Rapportförfattare: Göran Andersson, RCB vid händelsen
Rapporten granskad av : Rutger Thuresson
Brandingengör

Olycksundersökning Nivå 2

Eget larmnr: 2015-00375

SOS larmnr:: 5179946

Olyckstyp: Brand i byggnad restaurang Kronan
Adress: Pensionatsvägen 2 Köpingsvik
Datum för olyckan: 2015-12-24



Bild 1.
Östra sidan av restaurang Kronan där branden var som intensivast i konstruktionen
Bilden är tagen måndagen den 28/12---2015

Underlag för rapporten

Egna upplevelser under insatsen. Samtal med övrig personal som medverkade vid insatsen.

Händelseförlopp

Byggnadens area är 4388 kvm . i stort sett o-sektionerad .

Larmet inkom till räddningstjänsten kl. 01.58. som ” Brand i byggnad publik lokal övertänt”.

Primärlarmet gick till Borgholm och RCB Öland. Enligt inringaren (Grannen ██████████). Är byggnaden övertänd då han ser att det slår ut lågor på östra sidan av byggnaden och det väller ut rök från ventilationstrummor på taket .Tankbil 8240 begärs som förstärkning av RCB. Från Runstensstationen begärs en rökdykargrupp som täckning under tiden som Borgholm är på skadeplatsen.

En rökdykargrupp påbörjar utvändigt släckning och arbetar sig efter hand in i byggnaden för att kontrollera att ingen person finns kvar .Vid angreppsvägen (östra sidan) står en dörr öppnad som efter en stund faller till marken då gångjärnen brinner av , ytterligare tre dörrar på västra sidan är uppbrutna men stängda , en dörr på östra sidan bryts upp av räddningstjänsten och ytterligare en dörr med magnetlås var upplåst men stängd. Innanför den sistnämnda dörren hittas en 5 liters bensindunk samt det luktar starkt med bensin , utanför dörren hittas en gaständare .Troligen har det varit en snabb övertändning i brandfarlig vara .

Branden har gått in i byggnadskonstruktionerna i ett kontor och ett lager vid köksdelen på östra sidan. När rökdykarna går in i lokalerna rapportera de att det är mycket rök , men röken är sval , fuktig och tung .Man hittar även flera brandhårdar i lokalen som släcks ner. På rökdykarnas begäran påbörjas ventilerings av fastigheten. Mycket kraftiga brand och rökskador inne i hela fastigheten.

Direkta orsaker till olyckan

Enligt polisteknikerna så är branden anlagd på flera ställen i byggnaden .

Polisens hund hittar flera ställen där brandfarlig vätska har hållits ut och antänts

Bakomliggande orsaker till olyckan

Anlagd brand på flera ställen i byggnaden

Räddningsinsatsen

Det är vid utvärdering av räddningsinsatsen viktigt att ha i åtanke de svårigheter som finns att hantera i samband med utförandet av räddningsinsatser. Exempel på svårigheter:

- Kort/ingen förberedelsestid.
- Behovet av mycket snabb insats = stressmoment.
- Okänd skadeplats/skadeobjekt.
- Organisation – ofta unik för varje insats och i samverkan med andra.

Bl.a. dessa faktorer gör att den helt felfria räddningsinsatsen troligtvis aldrig kommer att genomföras. Men genom att öppet lära från erfarenheter, och dokumentera dessa, säkerställer räddningstjänsten möjligheterna till ständiga förbättringar.

Det gick inte att få tag på Runstensstyrkan på väg ut vilket kan bero på att de låg på fel radiokanal ?

Två krypvindar över brandrummen undersöktes med värmekamera (kraftigt med rök och hög temperatur) Skärsläckaren var framdragen men användes aldrig.

Initialbranden har varit koncentrerad till östra delen där också första angreppet skedde och branden slogs ner relativt snabbt , därefter släcktes bränder i byggnadskonstruktionen

Förslag till åtgärder

Öva handhavandet av kommunikationsutrustningen. Problemen som uppstod med kommunikationen berodde troligtvis till stor del på handhavandefel som att radioapparaterna var inställda på fel kanaler.

Återföring

Rapport tillsänd:

Egen organisation

Räddningssamverkan Södra Kalmar län

MSB

Fotobilaga



Bild 2.

Dörren på östra sidan stod öppen vid räddningstjänstens ankomst. Den brann efter en stund av vid gångjärnen till dörrposten vilket kan påvisas att branden varit intensiv där innanför..

Bilden är tagen måndagen den 28/12--2015



Bild 3.
Restaurangdelen där branden inte fått fäste i trädgårdsstolarna .
Här har även skumplastdynor antänts vilket har bidragit till hög temperatur
på brandgaserna initialt i brandskedet..
Bilden är tagen måndagen den 28/12--2015