



LJUNGBY
KOMMUN

RAPPORT
2016-01-26

*Tekniska förvaltningen
Räddningstjänsten
Lars Isaksson*

OLYCKSUTREDNING
BRANDUTREDNING

lars.isaksson@ljungby.se

BRAND I BYGGNAD [REDACTED] AGUNNARYD 2016-01-18.



Foto [REDACTED]

Uppdragsgivare
Uppdrag
Undersökningen utförd

Räddningschefen
Brandorsak, förlopp, erfarenhetsåterföring
2016-01-18 av Brandutredare Lars
Isaksson tillsammans med Polisens
tekniker

POSTADRESS
341 83 LJUNGBY

BESÖKSADRESS
Bredemadsvägen 2

TELEFON
0372-78 90 00 vx

ORG NR
212000-0670

PLUSGIRO
302 50-5

E-POST
raddningstjansten@ljungby.se

FAX
0372-108 20

WEBBPLATS
www.ljungby.se

BANKGIRO
156-0879

Larmtid	Söndag 17 januari 2016 kl.22.15
Adress	██████████, Agunnaryd i Ljungby kommun
Olyckstyp	Brand i byggnad, bostadshus
Startutrymme	Kök
Startföremål	Okänt
Brandorsak	Troligen värmeöverföring från sprucken murstock eller eldstad eller gnistor som ramlat ut vid påfyllning av kokspisen.
Insatsrapport	2016000022

HÄNDELSE-/BRAND-/OLYCKSFÖRLOPP

Vid Räddningstjänsten framkomst kl.22.30 konstateras följande.

Första räddningstjänstfordon på plats är 6260, styrkeledare från Liatorp kl.22.30, det var då övertänt varför bedömningen gjordes att rökdykning inte var aktuellt utan endast utvändig släckning. Några minuter senare anländer Liatorps släck och tankbil.

Byggnaden.

En gammal 1 ½ plans trävilla av timmer i ganska dåligt skick byggd i början på 1900-talet. Det fanns inte vatten eller el i huset och den äldre mannen bodde ensam i huset. Han tillbringade mesta tiden i köket där sängen och en soffa fanns. Stor del av mannens tid gick åt att elda i kokspisen för att hålla värmen.

Det fanns inga anmärkningar på skorsten eller eldstad från skorstensfejarmästeren.

Räddningstjänstens åtgärder.

Utvändig släckning i ett försök att dämpa branden och då kring köket där man befarade att mannen fanns, för efterkommande utredning.

Skadeomfattning.

En man, mannen hemmanhörande i fastigheten omkommen.

Hela huset utbränt, endast del av ytterväggarna stod kvar.

Spridningsrisker.

Ingen risk för spridning till andra byggnader eller till intilliggande mark. Det var 22-23 minusgrader och snö på marken.

Brandplatsundersökning.

Tillsammans med Polisens tekniker dagen efter branden 2016-01-18

Brandorsak och händelseförlopp.

Den som larmade om branden var en granne som bor 2 km från platsen fågelvägen. Han blev i sin tur uppringd av en annan granne kl. 21.53 som bor ytterligare längre bort sydost från branden. Han sa "det brinner i ditt hus", men det gjorde det inte. I stället tog denna person sin bil och körde upp till uppringaren av larmet. Tillsammans tog de sig ytterligare en bit bort till en höjd för att bättre kunna se. De ser då tydligt på himmelen att det brinner längre bort. "Det måste vara [redacted] säger dom". Dom tar bilen och kör runt tills de kommer till gården [redacted]. Det går inte att komma fram in på huset på grund av värmen. Fönsterrutorna börja gå sönder men branden har inte gått igenom taket ännu. Man larmar SOS alarm på 112 kl.22.09. Det samtalet till SOS tar 7 minuter då operatören inte kan hitta [redacted] i Agunnaryds socken i Ljungby kommun. Till sist blir uppringaren arg och frågar om det inte finns någon annan där. Då kommer det en ny operatör på SOS och styrkorna larmas. Kl. 22.15. Därefter kör inringaren ut till riksväg 124 för att visa vägen för räddningsstyrkorna. Under tiden ringer han en bekant för att höra om den äldre mannen var hemma, och det var han. Detta meddelar han till SOS, att det troligen finns en man i byggnaden.

Under tiden uppringaren står vid riksvägen och väntar, kommer förste brandman på platsen. Det var en av brandmännen från Agunnaryds Frivilliga Brandvärn, som bodde i närhet och körde direkt till platsen i egen bil. Huset är då helt övertänt, taket har rasat in och det brinner i hela huset. Han går runt huset för att se om det finns någon person i husets omedelbara närhet, ingen påträffas.

Klockan 22.30 kommer första räddningsstyrkan till platsen. Det är styrkeledaren 6260 från Liatorp. Han gjorde bedömningen att rökdykning inte var aktuellt utan endast utvändigt släckning. Klockan 22.33 och 22.34 anländer släckbil och tankbil från Liatorp. Styrkeledaren blir insatsledare och fördelar arbetsuppgifterna.

Efter några minuter kl.22.45 kommer styrkan från Agunnaryd, Räddningsledare, släck och tankbil från Ljungby.

Styrkan från Ljungby 2010 och 2040 tömmer sitt vatten på branden för att dämpa och lämnar sedan platsen. Eftersläckningen sköts då av Styrkorna från Liatorp och Agunnaryd. Räddningsledaren 2080 är från Ljungby. Polisen kommer till platsen och området spärras av för kommande utredning dagen efter.

Utredningsdagen 18 januari har förberetts genom att en grävmaskin har beställts till platsen. För att ur arbetsmiljösynpunkt riva skorstenarna vid undersökningen.

Undertecknad är med denna dag för att försöka hitta den omkomne och fastställa brandorsaken. Den kalla väderleken och släckvattnet har gjort att resterna av huset är en stor isklump. Grävmaskinen dirigeras till baksidan av fastigheten där han plockar bort plåtar och rester i det område där man befarar att mannen finns. Köket, det område mellan skorstenarna på ca 10-15 m² där mannen hade sin säng, en soffa och kokspisen han eldade i. Aska och brandrester skrapas ut i skikt och töms på marken. Efter en dryg halvmetr med brandrester och takpannor kommer så kvarlevorna av mannen i ett av skoptagen. Kroppen forslas till rättsmedisinka för identifiering, som fastställs till den saknade mannen efter ett par dagar.

Det mesta av utrymmet vid köket var utbrunnet, mannen levde med sin säng och en stor mängd ved som han eldade med. Om branden startat av en spricka i eldstad eller murstock på grund av hårt eldande eller om en gnista trillat ut spisen vid på påfyllning är svårt att säga. Brandorsaken fastställs som mycket trolig vara eldstadsrelaterad.

Efter brandplatsundersökningen revs skorstenarna och kvarvarande rester av väggarna för att inte utgöra någon fara.

Sammanfattning, erfarenhet.

Den ensligt belägna gården, den åldershandikappade mannen, den sena upptäckten av branden och körtid för räddningsstyrkorna, gör att det är mycket svårt att rädda egendom och liv. En anmälan är gjord till SOS för utredning av den långa behandlingstiden.

Räddningsinsatsens genomförande.

Redan när branden upptäcktes av den granne som bodde längst bort var troligen mannen omkommen. Räddningsinsatsen blev att dämpa branden och kyla området där man trodde mannen fanns.

På denna insats blev det så att första styrkan på plats kom från "annan kommun". Kommunens styrka och Räddningsledare kom sist till plats. Man beslutade att förststyrkan tillsammans med Frivilliga värnet stannar för eftersläckningen, men Räddningsledaren kvarstår.

Åtgärder för att liknande händelser inte ska inträffa igen.

Den omkomne mannen var noga med sotning och skötsel av eldstaden, det hände att han begärde extra sotning då han kände till riskerna, meddelar Skorstensfejarmästaren.

För information.

Till Räddningstjänstens personal i Ljungby, Liatorp och Agunnaryds Frivilliga värn. För information till inringaren av larmet.

Räddningstjänsten 2016-01-26

Lars Isaksson

Olycksutredare

Bilaga 1 till: Bygdebrand [redacted] 2016-01-17.

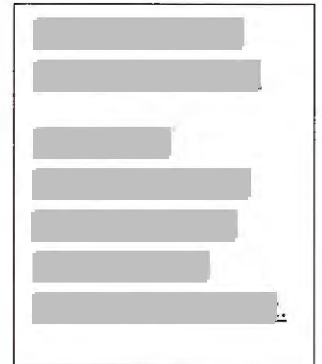


Bild 2 visar gården
[redacted] som
den såg ut tidigare.

Bilaga 2 till: Bygdebrand [redacted] 2016-01-17.



Bild 3 visar bild tagen av [redacted] strax innan Räddningstjänsten anländer.



Bild 4 visar bild tagen från film av [redacted]. Första styrkan har kommit. Det är helt övertänt



Bild 5 visar bild tagen av Agunnaryds Frivilliga Brandvårn.



Bild 8 visar norrsidan på huset. Till vänster en liten utbyggd farstu.



Bild 9 visar fastigheten, branden norrifrån.

Väderleken var 22-23 minusgrader, snö på marken och vindstilla.



Bild 10 visar fastigheten dagen efter branden.

Gamla timmerväggar gjorde att del av ytterväggarna är kvar trots att huset är helt utbrunnet.



Bild 11 visar dagen efter branden, baksidan av fastigheten.

Utrymmet mellan skorstenarna var köket där mannen vistades, och återfanns.

Med hjälp av grävmaskinen plockades plåtar och brandrester för att komma ner till grunden.

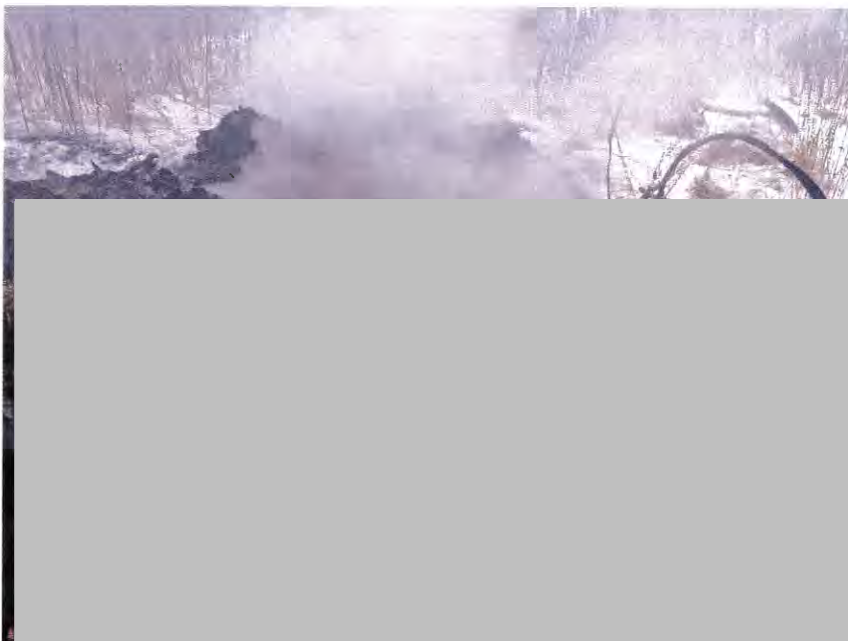


Bild 12 visar brandrester som skrapades ut med hjälp av en grävmaskin. Dessa ströddes ut på marken och genomsöktes efter kvarlevor.